


FLEXIBLE SANITAIRE - RACCORD MÂLE 1/2" ÉCROU TOURNANT 1/2" - L = 1000MM - DN8

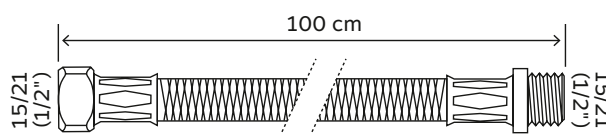

- **FLEXIBLE COMPOSÉ D'UNE TRESSE EN ACIER INOX POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION**
- **RACCORDEMENT PAR ÉCROU TOURNANT EN LAITON NICKELÉ FACILITANT LE MONTAGE ET DÉMONTAGE ET GARANTISSANT UNE BONNE DURABILITÉ**
- **JOINT INTÉGRÉ POUR UNE ÉTANCHÉITÉ SÉCURISÉE**

DESCRIPTION	Flexible de raccordement sanitaire. - Raccords mâle 1/2" écrou tournant 1/2". - Les raccords en matière laiton nickelé apportent une meilleure durabilité dans le temps. - Tuyau en EPDM tressé en acier inoxydable assurant une parfaite résistance mécanique et une protection anti-corrosion. - Étanchéité assurée par joint plat intégré pour une facilité et une rapidité d'installation. - La souplesse du flexible permet d'accéder aux endroits les plus restreints. - Produit répondant aux exigences à la norme ACS et à la certification QB pour une garantie de fiabilité sur vos installations sanitaires.
CARACTÉRISTIQUES	Tuyau de raccordement sanitaire. Matière EPDM tressé acier inox. Raccords en laiton nickelé. Raccord mâle 1/2" écrou tournant 1/2" Longueur : 1000 mm DN 8. Pression max. : 10 bars Température max. : 90°C. Normé ACS Certifié QB.
APPLICATIONS	Permet d'alimenter un appareil sanitaire à partir de l'eau du réseau d'eau potable.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi. d'utilisation : 4 bars T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C
COMPATIBILITÉ	Compatible sur tous pas de vis standards en plomberie
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Usage exclusivement réservé au réseau d'eau potable. Veiller à éviter toutes torsions et tensions exercées sur le flexible.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Étanchéité assurée par joint plat intégré pour une facilité et une rapidité d'installation.

27/04/25

